

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001307

International filing date: 25 January 2005 (25.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-129990
Filing date: 26 April 2004 (26.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 10 March 2005 (10.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

25.01.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2004年 4月26日
Date of Application:

出願番号 特願2004-129990
Application Number:

[ST. 10/C] : [JP2004-129990]


出願人 日本精工株式会社
Applicant(s):

2005年 2月25日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川

洋

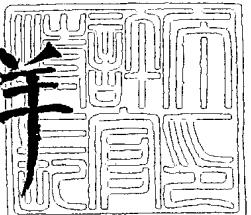

【書類名】 特許願
【整理番号】 P047445
【提出日】 平成16年 4月26日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G06F 17/50
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目 5番 50号 日本精工株式会社内
 【氏名】 池田 正樹
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目 5番 50号 日本精工株式会社内
 【氏名】 岡本 晋
【特許出願人】
 【識別番号】 000004204
 【氏名又は名称】 日本精工株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100105647
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小栗 昌平
 【電話番号】 03-5561-3990
【選任した代理人】
 【識別番号】 100105474
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 本多 弘徳
 【電話番号】 03-5561-3990
【選任した代理人】
 【識別番号】 100108589
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 市川 利光
 【電話番号】 03-5561-3990
【選任した代理人】
 【識別番号】 100115107
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 高松 猛
 【電話番号】 03-5561-3990
【選任した代理人】
 【識別番号】 100090343
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 濱田 百合子
 【電話番号】 03-5561-3990
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 092740
 【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0002910

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

製品の自動設計に要求される入力値情報に基づいて、計算式を含む出力値算出情報に従い出力値情報を算出する自動設計手段と、

前記入力値情報、前記出力値情報、および前記入力値情報と前記出力値情報に基づく形状を示す図面を表示するための作図情報を作成する作図情報作成手段と、

前記作図情報に基づいて図面を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段により表示される図面における前記入力値情報の表示態様を他の情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更する属性変更手段と、

を備えることを特徴とする自動設計システム。

【請求項 2】

前記属性変更手段は、更に、前記出力値情報が変更された場合、前記画像表示手段により表示される図面における該変更された出力値情報の表示態様を他の出力値情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更することを特徴とする請求項 1 に記載の自動設計システム。

【請求項 3】

前記属性変更手段は、前記出力値情報の変更に伴い変更される部分の形状の表示態様を他の部分の形状の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更することを特徴とする請求項 2 に記載の自動設計システム。

【請求項 4】

製品の自動設計に要求される入力値情報に基づいて、計算式を含む出力値算出情報に従い出力値情報を算出する自動設計ステップと、

前記入力値情報、前記出力値情報、および前記入力値情報と前記出力値情報に基づく形状を示す図面を表示するための作図情報を作成する作図情報作成ステップと、

前記作図情報に基づいて図面を表示する画像表示ステップと、

前記画像表示ステップにより表示される図面における前記入力値情報の表示態様を他の情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更する属性変更ステップと、

を有することを特徴とする自動設計方法。

【請求項 5】

前記属性変更ステップでは、更に、前記出力値情報が変更された場合、前記画像表示ステップにより表示される図面における該変更された出力値情報の表示態様を他の出力値情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性が変更されることを特徴とする請求項 4 に記載の自動設計方法。

【請求項 6】

前記属性変更ステップでは、前記出力値情報の変更に伴い変更される部分の形状の表示態様を他の部分の形状の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性が変更されることを特徴とする請求項 5 に記載の自動設計方法。

【請求項 7】

請求項 4 ～請求項 6 のいずれか一項に記載の自動設計方法の各ステップをコンピュータに実行させるための自動設計プログラム。

【書類名】明細書

【発明の名称】自動設計システム、自動設計方法、および自動設計プログラム

【技術分野】

【0001】

本発明は、コンピュータを用いて自動設計を行なう自動設計システム、自動設計方法、および自動設計プログラムに関する。

【背景技術】

【0002】

各種製造業における製品の設計作業の高効率化を図るため、従来からコンピュータを用いた自動設計システムが開発され、該自動設計システムにより製品の設計作業および設計図面作成作業にかかる時間が大幅に短縮されている。この自動設計システムを利用して設計を行なう場合、先ず、自動設計の対象となる製品に対して要求される例えは寸法値等の入力値情報（基本諸元情報）が設計者等の操作者によりコンピュータに入力される（即ち、数値の手入力がコンピュータに対して行なわれる）。そしてその入力された数値に基づいて、コンピュータが、そのデータベースに予め記録されている計算式、計算手順、設計標準、等といった出力値算出情報に従い、自動設計（即ち、算出）を行なって出力値情報を作成し、当該出力値情報および入力値情報に基づいて図面を表示するための作図情報を作成し、そして当該作図情報を基づいて、画像表示装置に、その表示画面上あるいは印刷用記録媒体上に図（形状）および寸法値等を含む図面を出力（即ち、表示）させる。

【0003】

上記自動設計システムにより得られた図面に対しては更に検図作業が行なわれる。具体的には、その図面が正しいかどうかについて設計者等により目視確認等のチェックが行なわれる。この検図作業が行なわれないと設計作業が完了したことにはならない。このように、自動設計であっても検図作業については高効率化が図られていない。検図作業は図面に記載されている全ての内容について行なってもよいが、特に手入力の基本諸元である数値は誤って入力されている可能性があるので、自動設計システムにより算出される数値よりも注意しながらチェックする必要がある。換言すれば、自動設計システムによって算出される数値は、手入力の数値を基に、予め定められた出力値算出情報に従って自動的に算出されるものであり、算出された数値に誤りが生じるとすれば手入力の数値の誤りが原因であるため、特に手入力の数値には検図作業において注意を要する。

【0004】

ところで、CAD (Computer-Aided Design) 装置を用いて既に描かれた図面において寸法値あるいは形状を変更した場合に、その変更箇所が識別され易いように表示して検図作業を効率良く行なえるようにする提案が為されている（例えは、特許文献1, 2, 3, 4参照）。しかしながら、このようなCAD装置は、入力された数値に基づいて自動設計が行われ、その結果として図面が作成される自動設計システムとは異なるため、自動設計システムにより得られた図面に対する検図作業の高効率化には何ら貢献しない。

【特許文献1】特開平11-338895号公報

【特許文献2】特開平11-338891号公報

【特許文献3】特開2001-134632号公報

【特許文献4】特開2001-202402号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、検図し易くでき、よって検図作業の高効率化を図れる自動設計システム、自動設計方法、および自動設計プログラムを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

前述した目的を達成するため、本発明に係る自動設計システムは、下記（1）、（2）

および（3）を特徴している。

（1） 製品の自動設計に要求される入力値情報に基づいて、計算式を含む出力値算出情報に従い出力値情報を算出する自動設計手段と、

前記入力値情報、前記出力値情報、および前記入力値情報と前記出力値情報に基づく形状を示す図面を表示するための作図情報を作成する作図情報作成手段と、

前記作図情報に基づいて図面を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段により表示される図面における前記入力値情報の表示態様を他の情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更する属性変更手段と、

を備えること。

（2） 前記属性変更手段は、更に、前記出力値情報が変更された場合、前記画像表示手段により表示される図面における該変更された出力値情報の表示態様を他の出力値情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更すること。

（3） 前記属性変更手段は、前記出力値情報の変更に伴い変更される部分の形状の表示態様を他の部分の形状の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更すること。

【0007】

上記（1）を特徴とする自動設計システムによれば、属性変更手段により変更された表示属性によって、図面における入力値情報の表示態様と出力値情報の表示態様とが異なり、識別可能にされるので、入力値情報を形状を見ながら検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

また、上記（2）を特徴とする自動設計システムによれば、属性変更手段により変更された表示属性によって、変更された出力値情報の表示態様と変更されていない出力値情報の表示態様とが異なり、識別可能にされるので、変更された出力値情報を形状を見ながら検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

また、上記（3）を特徴とする自動設計システムによれば、属性変更手段により変更された表示属性によって、変更された出力値情報に基づき変更される部分の形状の表示態様と他の部分の形状の表示態様とが異なり、識別可能にされるので、変更された出力値情報だけでなく、その変更に伴い変更される形状の部分についても検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

【0008】

また、前述した目的を達成するため、本発明に係る自動設計方法は、下記（4）、（5）および（6）を特徴している。

（4） 製品の自動設計に要求される入力値情報に基づいて、計算式を含む出力値算出情報に従い出力値情報を算出する自動設計ステップと、

前記入力値情報、前記出力値情報、および前記入力値情報と前記出力値情報に基づく形状を示す図面を表示するための作図情報を作成する作図情報作成ステップと、

前記作図情報に基づいて図面を表示する画像表示ステップと、

前記画像表示ステップにより表示される図面における前記入力値情報の表示態様を他の情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更する属性変更ステップと、

を有すること。

（5） 前記属性変更ステップでは、更に、前記出力値情報が変更された場合、前記画像表示ステップにより表示される図面における該変更された出力値情報の表示態様を他の出力値情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性が変更されること。

（6） 前記属性変更ステップでは、前記出力値情報の変更に伴い変更される部分の形状の表示態様を他の部分の形状の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性が変更されること。

【0009】

上記（4）を特徴とする自動設計方法によれば、属性変更ステップにより変更された表示属性によって、図面における入力値情報の表示態様と出力値情報の表示態様とが異なり

、識別可能にされるので、入力値情報を形状を見ながら検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

また、上記（5）を特徴とする自動設計方法によれば、属性変更ステップにより変更された表示属性によって、変更された出力値情報の表示態様と変更されていない出力値情報の表示態様とが異なり、識別可能にされるので、変更された出力値情報を形状を見ながら検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

また、上記（6）を特徴とする自動設計方法によれば、属性変更ステップにより変更された表示属性によって、変更された出力値情報に基づき変更される部分の形状の表示態様と他の部分の形状の表示態様とが異なり、識別可能にされるので、変更された出力値情報だけでなく、その変更に伴い変更される形状の部分についても検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

【0010】

また、前述した目的を達成するため、本発明に係る自動設計プログラムは上記（4）～（6）のいずれか一つに記載の自動設計方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムであることを特徴としている。

【0011】

上記自動設計プログラムによれば、検図し易くでき、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

【発明の効果】

【0012】

本発明によれば、作成した図面が検図し易いため、検図作業の高効率化を図ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0013】

以下、本発明に係る一実施形態を玉軸受の設計を例にして図面に基づいて詳細に説明する。

【0014】

図1は本発明に係る自動設計システムの一実施形態の概略構成を示すブロック図、図2は本発明の自動設計システムのデータベースに格納されている面取り寸法規定テーブルの例を示す図、図3は本実施形態により得られる玉軸受の形状およびその寸法変数が表示された図面の一例を示す図、図4は本発明の自動設計システムが玉軸受の自動設計を行なう際の概略動作フローチャートを示す図、図5は基本諸元情報を入力する際に画像表示手段が表示する設計条件入力画面を示す図、図6は詳細部の自動設計処理を示す図、図7は作図情報作成手段で作成した作図情報の例を示す図、図8は表示選択手段の表示選択画面を示す図、そして図9は本発明の自動設計システムの具体的な装置構成例を示す図である。

【0015】

図1に示される自動設計システムは、入力手段1と、データベース2と、自動設計手段3と、作図情報作成手段4と、表示選択手段5と、属性変更手段6と、画像表示手段7と、を備える。

【0016】

入力手段1は、設計者等の操作者が、自動設計の対象となる製品、即ち、玉軸受の自動設計に要求される基本諸元情報（即ち、入力値情報）を入力するための装置である。

【0017】

データベース2は自動設計に必要な計算式等を含む出力値算出情報を格納するものあり、当該出力値算出情報には計算式の他、計算手順、設計標準、工場の生産能力、各種寸法規定テーブル、等が含まれる。図2はデータベース2に格納されている面取り寸法規定テーブルの例を示す図である。

【0018】

自動設計手段3は、データベース2から出力値算出情報を呼び出し、その呼び出した出力値算出情報に従って予め決められた手順で、入力手段1から基本諸元情報として入力さ

れた数値に基づき計算を行ない、製品の形状の細かい部分まで全ての寸法等を決定し、自動設計を行なうものである。このように自動設計手段3では自動設計処理により出力値情報として製品の形状の寸法等の数値が算出される。

【0019】

作図情報作成手段4は、入力手段1から基本諸元情報として入力された数値、自動設計手段3から出力値情報として出力された数値、および入力値情報と出力値情報に基づく製品の形状を示す図面を画像表示手段7のCRT(即ち、Cathode-Ray Tube)またはLCD(即ち、Liquid Crystal Display)等といった表示器の表示画面上、あるいは紙等の印刷用記録媒体上に出力(即ち、表示)するための作図情報を作成する処理を行なう。

【0020】

表示選択手段5は、画像表示手段7に表示させる図面の内容を選択するための手段である。具体的に、表示選択手段5は、出力値情報および形状を示す図面を表示(即ち、標準表示)するか、それに加えて入力値情報を示す図面を表示(即ち、入力値表示)または、出力値情報としての数値を変更した数値(換言すれば、置き換えた数値)および当該変更に伴い変更される部分の形状を示す図面を表示(即ち、変更部表示)するか、あるいは入力値表示および変更部表示の両方を行なうか、を選択できるように機能する。尚、変更部表示について、出力値情報としての数値を変更した数値の表示のみか、あるいは当該変更に伴い変更される部分の形状の表示のみかが選択できるように表示選択手段5を機能させてもよい。

【0021】

属性変更手段6は、表示選択手段5で入力値表示および変更部表示の少なくとも一方が選択された場合に、入力値情報、および/または変更後の出力値情報および(または)当該変更に伴い変更される部分の形状の図面における表示態様が、他の表示態様と異なり識別可能となるように、入力値情報、および/または変更後の出力値情報および(または)当該変更に伴い変更される部分の形状の全ての表示属性を変更(即ち、設定)するための手段である。尚、入力値情報、および/または変更後の出力値情報および(または)当該変更に伴い変更される部分の形状の一部の情報の表示属性を変更(即ち、設定)するように属性変更手段6を機能させてもよい。

【0022】

尚、図面上で、入力値情報、変更後の出力値情報および当該変更に伴い変更される部分の形状が、他(即ち、変更されていない出力値情報および変更されていない部分の形状)と識別可能であればよいので、入力値情報、変更後の出力値情報および当該変更に伴い変更される部分の形状の表示属性を変更してもよいが、代わりに他(即ち、変更されていない出力値情報および変更されていない部分の形状)の表示属性を変更してもよいことは言うまでもない。表示属性の具体的な例としては、表示色、グレーアウト、網かけ、マーク付け、文字サイズ、フォント、表示位置、等が挙げられるが、要するに、操作者によって入力あるいは変更された箇所が、自動設計により得られた箇所と識別可能となる表示態様であれば何でもよい。

【0023】

画像表示手段7は、作図情報作成手段4により作成された作図情報に基づき、表示選択手段5で選択された表示方法および属性変更手段6で変更された表示属性に従って、図面を表示画面上あるいは印刷用記録媒体上に表示する手段である。

【0024】

図3は本実施形態により得られる玉軸受の形状およびその寸法変数が表示された図面の一例を示す図である。図3において、内輪内径D_n、外輪外径D_gおよび高さL_hは、基本諸元情報であり、設計者等の操作者により入力手段1から入力された数値である。内輪外径D_nおよび外輪内径D_gは、自動設計で取得される計算値である。D_n、D_gおよびL_hは、入力値情報であるため、それらの表示態様は、図3に示されるように、出力値情報であるD_nおよびD_gの表示態様とは異なっており、□マークが付されて強調表示されている。このようにD_n、D_gおよびL_hは、D_nおよびD_gと識別可能で

ある。

【0025】

上記構成の自動設計システムの具体的な装置構成例が図9に示される。図9では、入力手段1としてキーボードおよびマウスが示され、データベース2としてデータベースサーバーが示され、自動設計手段3、作図情報作成手段4、表示選択手段5および属性変更手段6としてパーソナルコンピュータ等のコンピュータが示され、そして画像表示手段7として表示器およびプリンターが示されており、これらがケーブルにより通信可能に接続されている。

【0026】

次に、玉軸受の自動設計を行なう際の自動設計システムの動作を図4～図8を参照しながら説明する。

【0027】

自動設計システムの動作が開始される（即ち、ステップS401）。設計者等の操作者が玉軸受の各寸法値を入力手段1から入力する（即ち、ステップS402）。各寸法値を入力するとき、設計者等の操作者は、図5に示す画面を見ながら、基本諸元情報であるD_nの値、D_gの値、そしてL_hの値を順次入力する。そして、基本諸元情報を入力後に「OK」をクリックして入力が確定する。

【0028】

次に、自動設計手段3は、データベース2から出力値算出情報を呼び出し、その呼び出した出力値算出情報に従って予め決められた手順で、ステップS402で入力された基本諸元情報に基づき計算を行ない、製品の形状の細かい部分まで全ての寸法等を決定し、自動設計を行なう（即ち、ステップS403）。具体的に、自動設計手段3は、自動設計を行なうとき、ステップS402で入力されたD_n、D_g、L_hそれぞれの値に基づいて詳細部の寸法値であるD_n_o、D_g_i、等を図6に示す計算式に従って算出する。

【0029】

次に、作図情報作成手段4は、ステップS402で入力された基本諸元情報、ステップS403で算出された出力値情報、および基本諸元情報と出力値情報に基づく製品の形状を示す図面を表示するための作図情報を作成する処理を行なう（即ち、ステップS404）。図7は作図情報作成手段で作成した作図情報の例を示す図である。

【0030】

次に、表示選択手段5で画像表示手段7に表示させる図面の内容が選択される（即ち、ステップS405）。具体的には、設計者等の操作者が、図8に示す画面を見ながら、好みの図面の表示方法を選択する。選択入力後に「OK」をクリックして選択が確定する。

【0031】

次に、属性変更手段6は、ステップS405で入力値表示および変更部表示の少なくとも一方が選択された場合に、入力値情報の図面における表示態様、および／または変更後の出力値情報および（または）当該変更に伴い変更される部分の形状の図面における表示態様が、他の表示態様と異なり識別可能となるように、入力値情報、および／または変更後の出力値情報および（または）当該変更に伴い変更される部分の形状の全ての表示属性を変更する（即ち、ステップS406）。

【0032】

そして、画像表示手段7は、ステップS404で作成された作図情報に基づき、ステップS405で選択された表示方法およびステップS406で変更された表示属性に従って、図面を表示画面上あるいは印刷用記録媒体上に表示する（即ち、ステップS407）。

【0033】

ステップS401～S407の一連の動作結果が図3に示されている。図3に示されるように、D_n、D_g、L_hは手入力値であるので、□マークが付されて強調表示され、他のD_n_o、D_g_iは計算（自動設計）で得た数値なので平常表示されている。

【0034】

以下、入力された基本諸元情報に基づいて詳細寸法値を算出して図面を自動的に作成す
出証特2005-3015155

る実施例 1 と、入力された基本諸元情報に基づいて詳細寸法値を算出し、更に操作者がユーザ寸法を設定して図面を自動的に作成する実施例 2 と、入力された基本諸元情報から取得した各部寸法を基に機能計算を行なって図面を自動的に作成する実施例 3 について詳細に説明する。

【0035】

＜実施例 1＞

図 10 は本実施例により得られる玉軸受の形状およびその寸法変数が表示された図面を示す図、図 11 は本実施例の動作フローチャートを示す図、図 12 は本実施例の基本諸元情報の入力画面を示す図、図 13 は本実施例の寸法値の自動計算処理を示す図、そして図 14 は基本諸元情報が強調表示され且つ、算出された数値（即ち、出力値情報）が平常表示された画面の一例を示す図である。

【0036】

図 10 において、内輪内径 D_n 、外輪外径 D_g および高さ B_o は、基本諸元情報であり、設計者等の操作者により入力手段 1 から入力された数値である。内輪外径 D_{no} 、外輪内径 D_{gi} 、複数箇所のアール半径 r_1 および複数箇所のアール半径 r_2 は、自動設計で出力値情報として取得される詳細寸法値（即ち、計算値）である。 D_n 、 D_g および B_o は、入力値情報であるため、それらの表示態様は、図 10 に示されるように、出力値情報の D_{no} 、 D_{gi} 、 r_1 および r_2 の表示態様とは異なっており、□マークが付されて強調表示されている。このように D_n 、 D_g および L_h は、 D_{no} 、 D_{gi} 、 r_1 および r_2 と識別可能である。

【0037】

次に、図 1 に示す自動設計システムを用いて図 10 に示す玉軸受の設計を行なう際の動作を図 11 に示すフローチャートを参照しながら説明する。

【0038】

自動設計が開始される（即ち、ステップ S 1101）。ステップ S 1102 で設計者等の操作者が基本諸元情報を入力するとき、操作者は図 12 に示す画面を見ながら、 D_n の値、 D_g の値、そして B_o の値を順次入力する。基本諸元情報を入力後に「OK」をクリックして入力が確定する。

【0039】

ステップ S 1103 で自動設計手段 3 は、ステップ S 1102 で入力された D_n 、 D_g 、 B_o それぞれの値に基づいて詳細部の寸法である D_{no} および D_{gi} を図 13 に示す計算式に従って算出し且つ、算出された D_{no} および D_{gi} の寸法を基に、図 2 に示した面取り寸法規定テーブルに従って r_1 および r_2 を決定する。

【0040】

ステップ S 1104 では、図 4 に示したステップ S 404～S 407 と同様な手順で作図情報等を決定し、図面を出力する。尚、本実施例では、図 14 に示されるように、基本諸元情報 D_n 、 D_g 、 B_o が網かけ強調表示され且つ、算出された数値（即ち、出力値情報） D_{no} 、 D_{gi} 、 r_1 、 r_2 が平常表示された（製品の形状は表示しない）画面を、図 10 に示される図面を表示する前に、操作者が見られるようになっている。

【0041】

本実施形態の実施例 1 によれば、手入力した数値と自動で算出した数値とを異なる表示態様で区別して表示するので、誤って入力された寸法値等を発見し易い。また、手入力した数値を形状を見ながら検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

【0042】

＜実施例 2＞

次に、本実施形態の実施例 2 を説明する。実施例 2 では、入力された基本諸元情報に基づいて詳細寸法値を算出し、更に操作者がユーザ寸法を設定して図面を自動的に作成する。

【0043】

図 15 は本実施例により得られる玉軸受の形状およびその寸法変数が表示された図面を

示す図、図16は本実施例の動作フローチャートを示す図、図17は本実施例のユーザ寸法入力の入力画面を示す図、そして図18は基本諸元情報およびユーザ入力寸法値（即ち、出力値情報と置き換えた数値）が強調表示され且つ、算出された数値（即ち、変更されていない出力値情報）が平常表示された画面の一例を示す図である。

【0044】

図15において、内輪内径Dn、外輪外径Dgおよび高さBoは、基本諸元情報であり、設計者等の操作者により入力手段1から入力された数値である。内輪外径Dno、外輪内径Dgi、複数箇所のアール半径r1および複数箇所のアール半径r2は、自動設計で出力値情報として取得される詳細寸法値（即ち、計算値）である。また、複数箇所のアール半径r11およびr21は自動設計により出力値情報として算出された数値を変更したユーザ入力寸法値である。Dn、DgおよびBoは入力値情報であり、r11およびr21は出力値情報を変更した数値であるため、それらの表示態様は、図15に示されるように、出力値情報のDno、Dgi、r1およびr2の表示態様とは異なっており、□マークが付されて強調表示されている。このようにDn、Dg、Lh、r11およびr21は、Dno、Dgi、r1およびr2と識別可能である。尚、図15には示されないが、アール半径r11およびアール半径r21といった変更に伴い変更されるアール形の形状部分やそれらを指す矢印も識別可能なように適宜強調表示される。

【0045】

次に、図1に示す自動設計システムを用いて図15に示す玉軸受の設計を行なう際の動作を図16に示すフローチャート図を参照しながら説明する。

【0046】

ステップS1601～S1603の動作は図11に示したステップS1101～S1103と同様であるので、説明を省略する。

【0047】

ステップS1603で寸法値算出を行なった後、ステップS1604でユーザ寸法を入力する。図17は本実施例のユーザ寸法入力の入力画面を示す図である。ユーザ寸法を入力するとき、操作者は図17に示す画面を見ながら、r11の値、r21の値を順次入力し、製品形状に関するユーザ寸法値を入力する。ユーザ寸法値を入力後に「OK」をクリックして入力が確定する。

【0048】

ステップS1605ではステップS1104と同様に作図情報等を決定し、図面を出力する。尚、本実施例では、図18に示されるように、基本諸元情報Dn、Dg、Boおよびユーザ入力寸法値r11、r21が網かけ強調表示され且つ、算出された数値（即ち、変更されていない出力値情報）Dno、Dgi、r1、r2が平常表示された（製品の形状は表示しない）画面を図15に示される画面を表示する前に操作者が見られるようになっている。

【0049】

本実施形態の実施例2によれば、前述した実施例1の作用および効果に加えて、変更された出力値情報を形状を見ながら検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。また、変更された出力値情報だけでなく、その変更に伴い変更される形状の部分についても検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

【0050】

＜実施例3＞

次に、本実施形態の実施例3を説明する。実施例3では、入力された基本諸元情報から取得した各部寸法を基に機能計算を行なって図面を自動的に作成する。

【0051】

図19は本実施例により得られる玉軸受の形状、その寸法変数および玉数が表示された画面を示す図、図20は本実施例の動作フローチャートを示す図、図21は本実施例の基本諸元入力の入力画面を示す図、図22は本実施例の詳細部の自動設計処理を示す図、図23は寿命計算処理を示す図、図24は目標値確認処理を示す図、図25は寸法確認画面

を示す図、図26は修正寸法入力の入力画面を示す図、そして図27は基本諸元情報およびユーザ入力数値（即ち、出力値情報と置き換えた数値）が強調表示され且つ、算出された数値（即ち、変更されていない出力値情報）が平常表示された画面の一例を示す図である。

【0052】

自動設計が開始される（即ち、ステップS2001）。ステップS2002で設計者等の操作者が基本諸元と目標値を入力するとき、操作者は図21に示す画面を見ながら、Dの値、dの値、そしてBの値を順次入力し、そして目標寿命（L）の値、回転数（R）の値、荷重（P）の値を入力する。各数値を入力後に「OK」をクリックして入力が確定する。

【0053】

自動設計手段3は、データベース2から出力値算出情報を呼び出し、その呼び出した出力値算出情報に従って予め決められた手順で、ステップS2002で入力された基本諸元情報および目標値情報に基づき計算を行ない、製品の形状の細かい部分まで全ての寸法等を決定し、自動設計を行なう（即ち、ステップS2003）。具体的に、自動設計手段3は、自動設計を行なうとき、ステップS2002で入力されたD、d、Bの値および目標寿命（L）の値、回転数（R）の値、荷重（P）の値に基づいてDa、PCD、Z等の寸法を図22に示す計算式により決定する。

【0054】

ステップS2003で算出した寸法値に基づいて機能計算が行なわれる（即ち、ステップS2004）。本実施例は、玉軸受の寿命を計算する。図23は寿命計算処理を示す図である。図23において、Da、PCD、ZはステップS2003で算出した寸法値であり、LhはDa、PCD、Zにより算出した玉軸受の寿命である。

【0055】

ステップS2005において、算出した玉軸受の寿命が目標寿命に満足したか否かが判断される。図24は目標値確認処理を示す図である。

【0056】

ステップS2005において、計算寿命が目標寿命未満と判定された場合、ステップS2008で寸法値修正が行なわれる。図26は修正寸法入力の入力画面を示す図である。

操作者が寸法値を修正するとき、図26に示す寸法入力画面を見ながら玉の数を入力する。玉の数を入力後に「OK」がクリックされて入力が確定し、ステップS2004で再度機能計算が行なわれる。そしてステップS2004～S2005～S2008の動作を計算寿命が目標寿命を超えるまで繰り返して行なう。

【0057】

一方、ステップS2005において、計算寿命が目標寿命を超えたと判定された場合、ステップS2006で寸法値表示が行なわれる。図25は寸法確認画面を示す図である。

【0058】

ステップS2007で寸法値確認が行なわれる。操作者は寸法値を確認するとき、図25に示す画面で確認し、玉の数Zが適当かどうかを確認する。

【0059】

ステップS2007において、図25に示す寸法値確認画面を見ながら操作者が「NG」をクリックした場合、ステップS2008で玉の数を手入力により変更し、ステップS2004へ進む。そしてステップS2004～S2005～S2006～S2007～S2008の動作を操作者が図25に示す画面で「OK」をクリックするまで繰り返して行なう。

【0060】

一方、ステップS2007において、図25に示す寸法値確認画面で操作者が「OK」をクリックした場合、ステップS2009でステップS1104と同様に作図情報等を決定し、図面を出力する。尚、本実施例では、図27に示されるように、基本諸元情報D、d、Bおよびユーザ入力数値zが網かけ強調表示され且つ、算出された数値（即ち、変更

されていない出力値情報) D a、 P C D が平常表示された (製品の形状は表示しない) 画面を、図 19 に示される画面を表示する前に、操作者が見られるようになっている。

【0061】

本実施形態の実施例 3 によれば、前述した実施例 2 と同様に、変更された出力値情報を形状を見ながら検図し易く、よって検図作業の高効率化を図ることができる。

【0062】

尚、上述した実施形態の説明では簡単な玉軸受の設計を例に挙げたが、本発明が、円筒ころ軸受、ハブ軸受、ニードル軸受、等の設計にも同様に適用することができるることは言うまでもない。

【図面の簡単な説明】

【0063】

【図 1】本発明に係る自動設計システムの一実施形態の概略構成を示す図である。

【図 2】本発明の自動設計システムのデータベースに格納されている面取り寸法規定テーブルの例を示す図である。

【図 3】本実施形態により得られる玉軸受の形状およびその寸法変数が表示された画面の一例を示す図である。

【図 4】本発明の自動設計システムが玉軸受の自動設計を行なう際の概略動作フローチャートを示す図である。

【図 5】本発明の自動設計システムの入力手段から基本諸元情報を入力する際に画像表示手段が表示する設計条件入力画面を示す図である。

【図 6】本発明の自動設計システムによる玉軸受の詳細部の自動設計処理を示す図である。

【図 7】作図情報作成手段で作成した作図情報の例を示す図である。

【図 8】表示選択手段の表示選択画面を示す図である。

【図 9】本発明の自動設計システムの具体的な装置構成例を示す図である。

【図 10】実施例 1 により得られる玉軸受の形状およびその寸法変数が表示された画面を示す図である。

【図 11】実施例 1 の動作フローチャートを示す図である。

【図 12】実施例 1 の基本諸元情報の入力画面を示す図である。

【図 13】実施例 1 の寸法値の自動計算処理を示す図である。

【図 14】基本諸元情報が強調表示され且つ、算出された数値 (即ち、出力値情報) が平常表示された画面の一例を示す図である。

【図 15】実施例 2 により得られる玉軸受の形状およびその寸法変数が表示された画面を示す図である。

【図 16】実施例 2 の動作フローチャートを示す図である。

【図 17】実施例 2 のユーザ寸法入力の入力画面を示す図である。

【図 18】基本諸元情報、およびユーザ入力寸法値 (即ち、出力値情報と置き換えた数値) が強調表示され且つ、算出された数値 (即ち、変更されていない出力値情報) が平常表示された画面の一例を示す図である。

【図 19】実施例 3 により得られる玉軸受の形状、その寸法変数および玉数が表示された画面を示す図である。

【図 20】実施例 3 の動作フローチャートを示す図である。

【図 21】実施例 3 の基本諸元入力の入力画面を示す図である。

【図 22】実施例 3 の詳細部の自動設計処理を示す図である。

【図 23】寿命計算処理を示す図である。

【図 24】目標値確認処理を示す図である。

【図 25】寸法確認画面を示す図である。

【図 26】修正寸法入力の入力画面を示す図である。

【図 27】基本諸元情報およびユーザ入力数値 (即ち、出力値情報と置き換えた数値) が強調表示され且つ、算出された数値 (即ち、変更されていない出力値情報) が平

常表示された画面の一例を示す図である。


【符号の説明】

【0064】

- 1 入力手段
- 2 データベース
- 3 自動設計手段
- 4 作図情報作成手段
- 5 表示選択手段
- 6 属性変更手段
- 7 画像表示手段

【書類名】図面

【図 1】

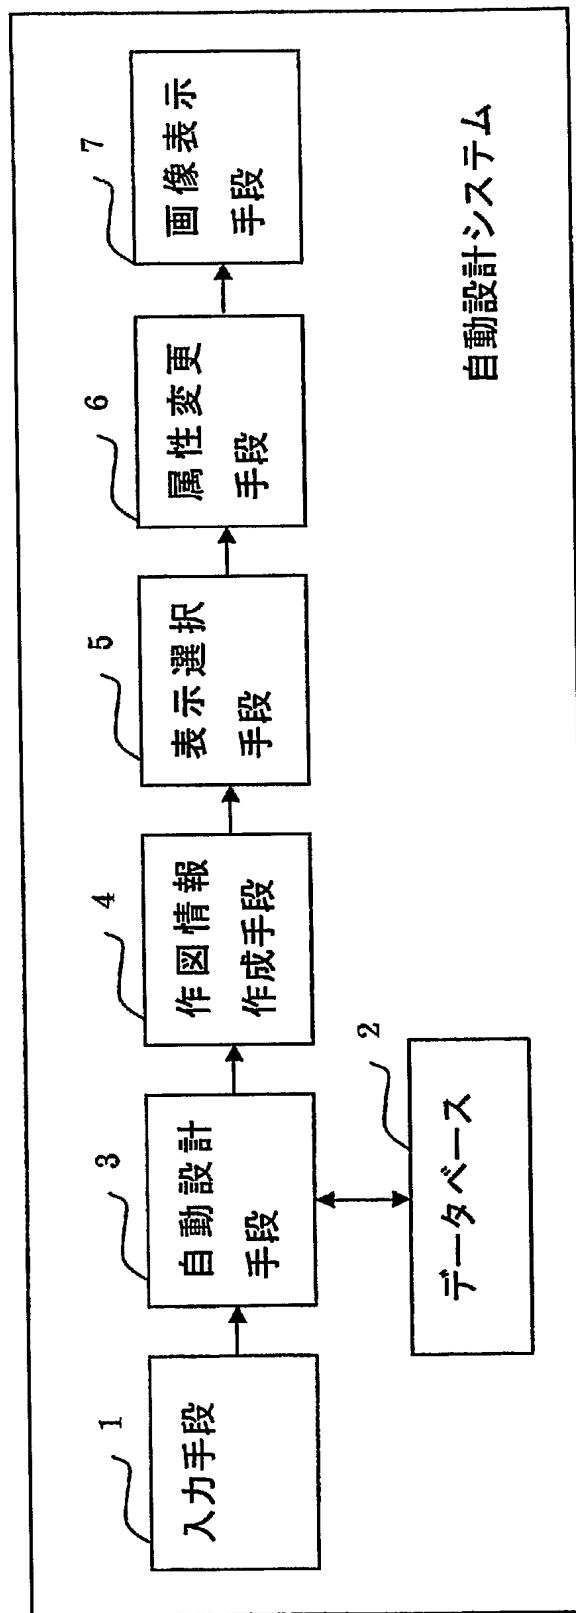


【図2】


D _{no}	r 1
10~30	0. 2
30~50	0. 3
50~100	0. 5

D _{gi}	r 2
10~30	0. 2
30~50	0. 3
50~100	0. 5

【図3】

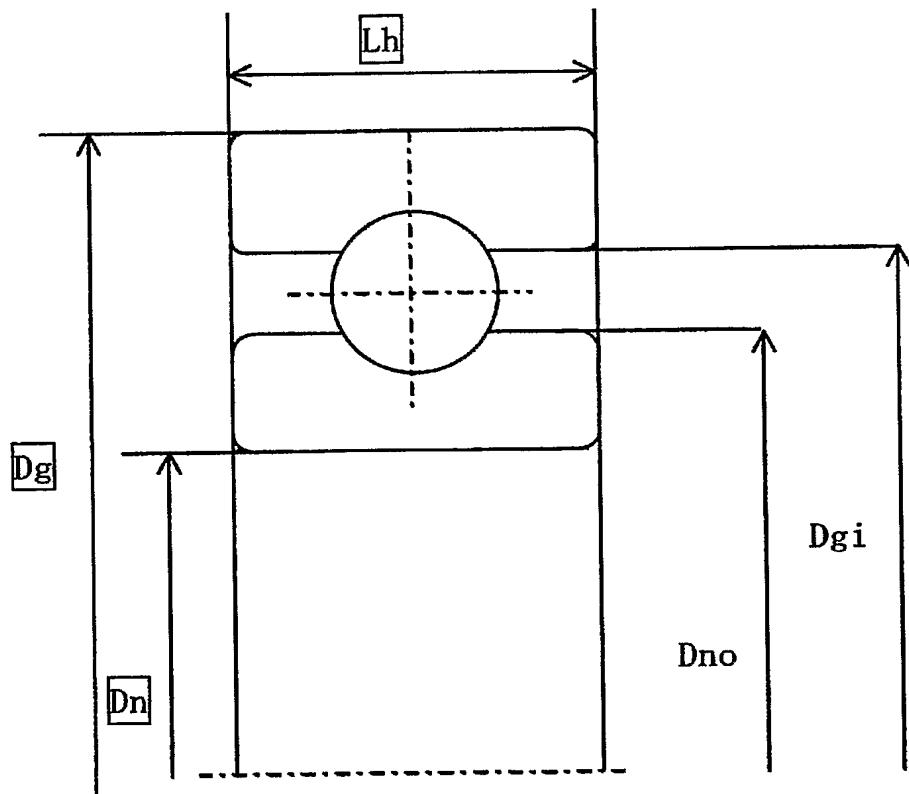

【図4】

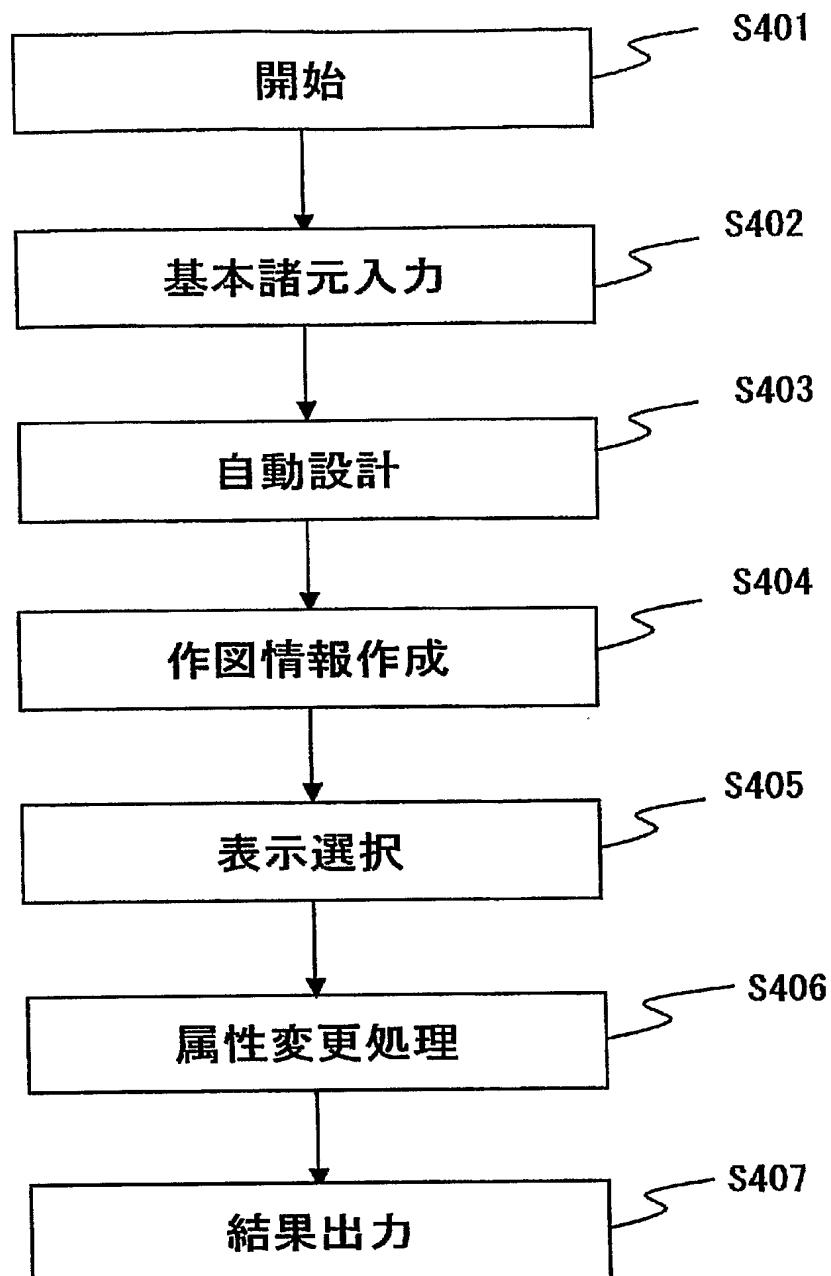

【図5】

基本諸元を入力してください。

Dn =

Dg =

Lh =

OK

【図6】

詳細部の自動計算処理

$$Dno = Dn + (Dg - Dn) / 4$$

$$Dgi = Dgn - (Dg - Dn) / 4$$

▪
▪
▪

【図7】

作図情報の作成

 $X1=X0$ $Y1=Y0+Dg/2$ $X2=X1+Lh$ $Y2=Y1$

...

...

 $P1=(X1, Y1)$ $P2=(X2, Y2)$ $P3=(X3, Y3)$

...

...

Line(P1,P2,y)

Line(P2,P3,y)

Txt("Φ",Dg,y,m)

Txt("Φ",Dn,y,m)

Txt(" ",Lh,y,m)


【図8】

表示の選択


- 標準表示
- 入力値表示
- 変更部表示
- 入力 & 変更部表示

OK


【図9】

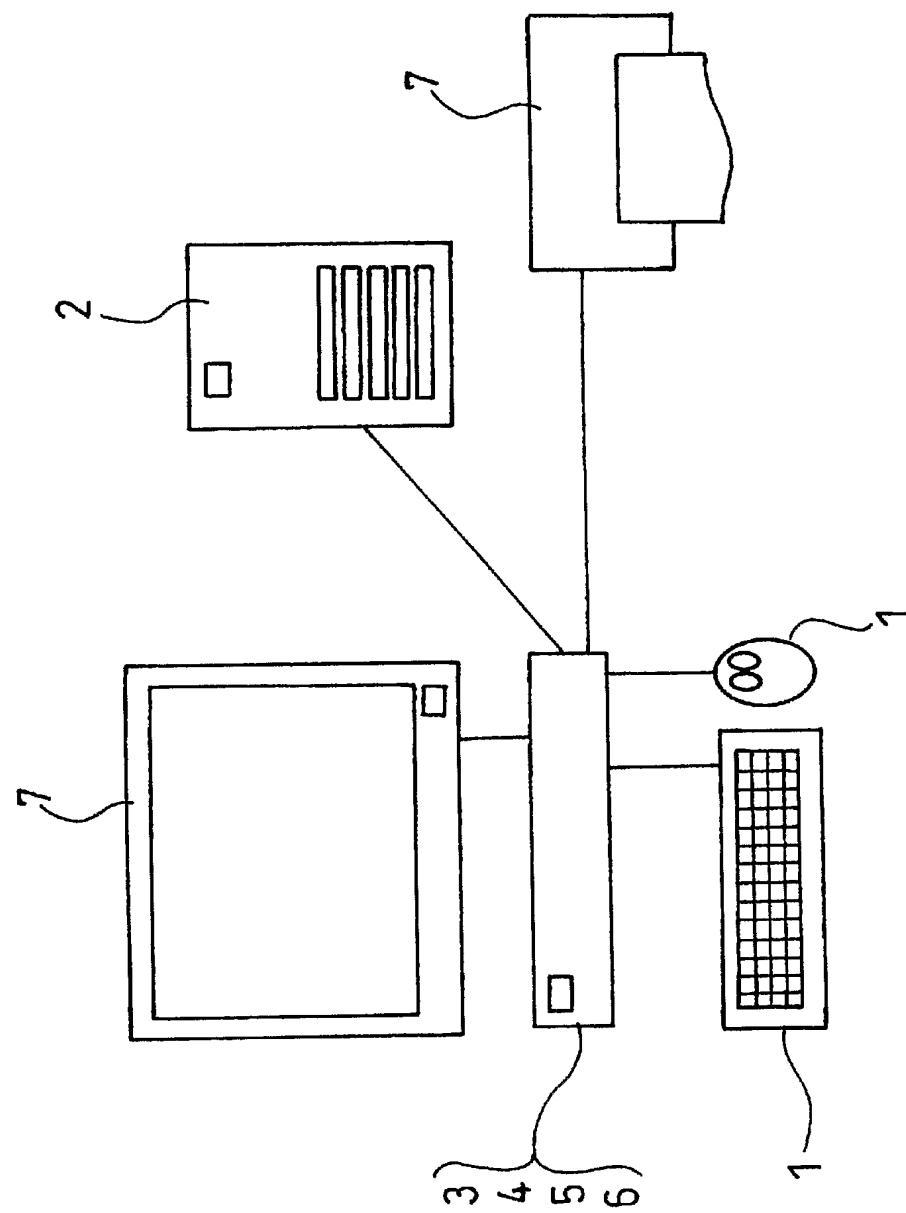

【図10】

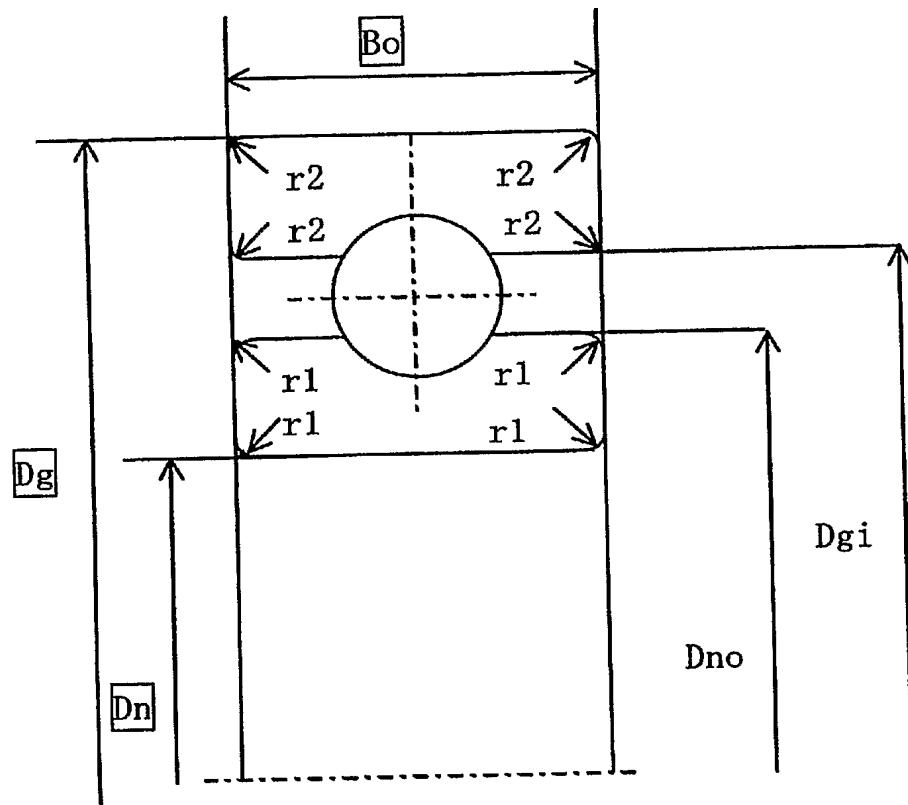

【図 1.1】

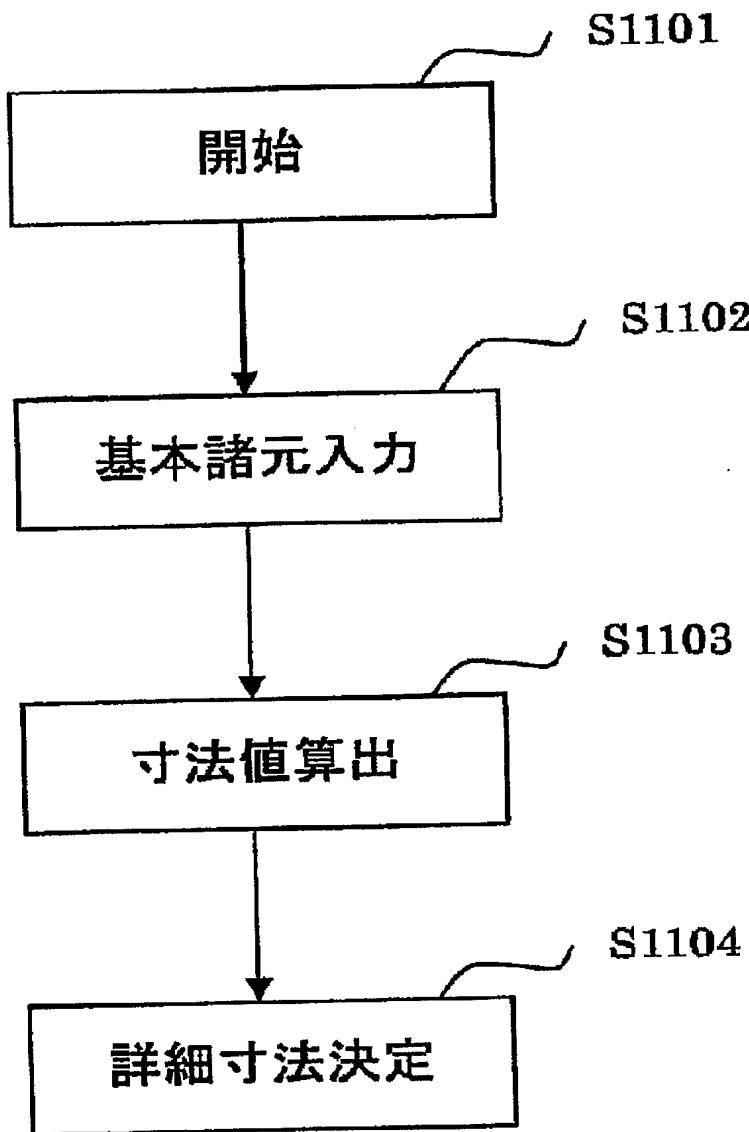

【図12】

基本諸元を入力してください。

Dn =

Dg =

Bo =

OK

【図13】

寸法値の自動計算処理①

$$Dno = Dn + (Dg - Dn) / 4$$

$$Dgi = Dgn - (Dg - Dn) / 4$$

. . .

寸法値の自動計算処理②

$$r1 = 0.2$$


$$r2 = 0.3$$

. . .


【図14】

$D_n = 10.0$
$D_g = 5.0$
$B_o = 1.0$
$D_{no} = 20.0$
$D_{gi} = 40.0$
$r_1 = 0.2$
$r_2 = 0.3$

【図15】

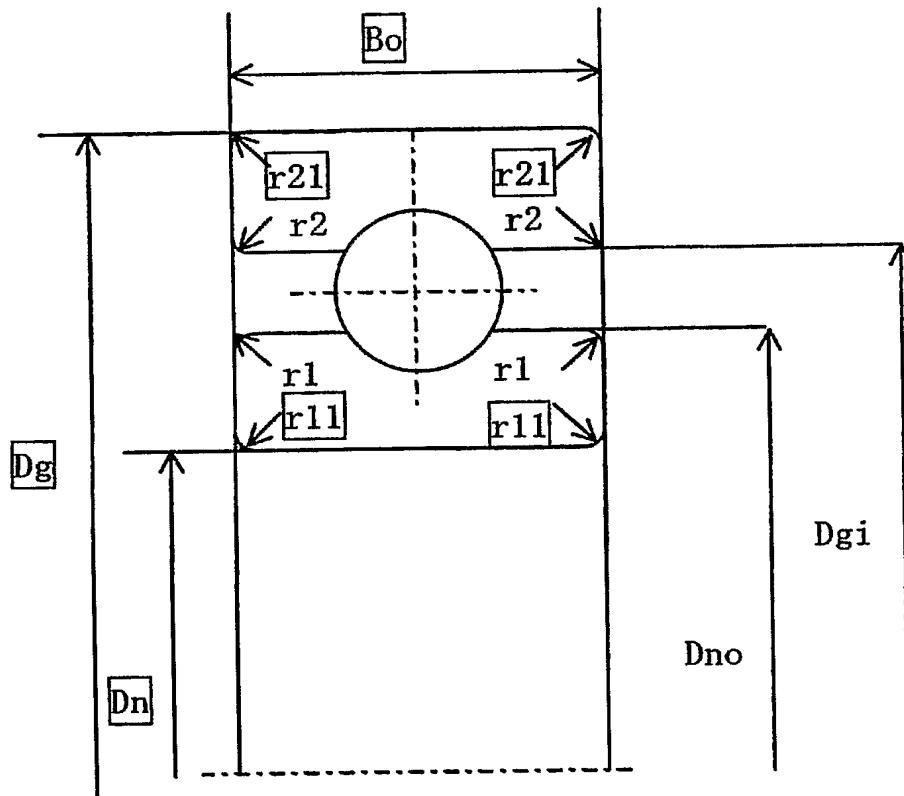

【図16】

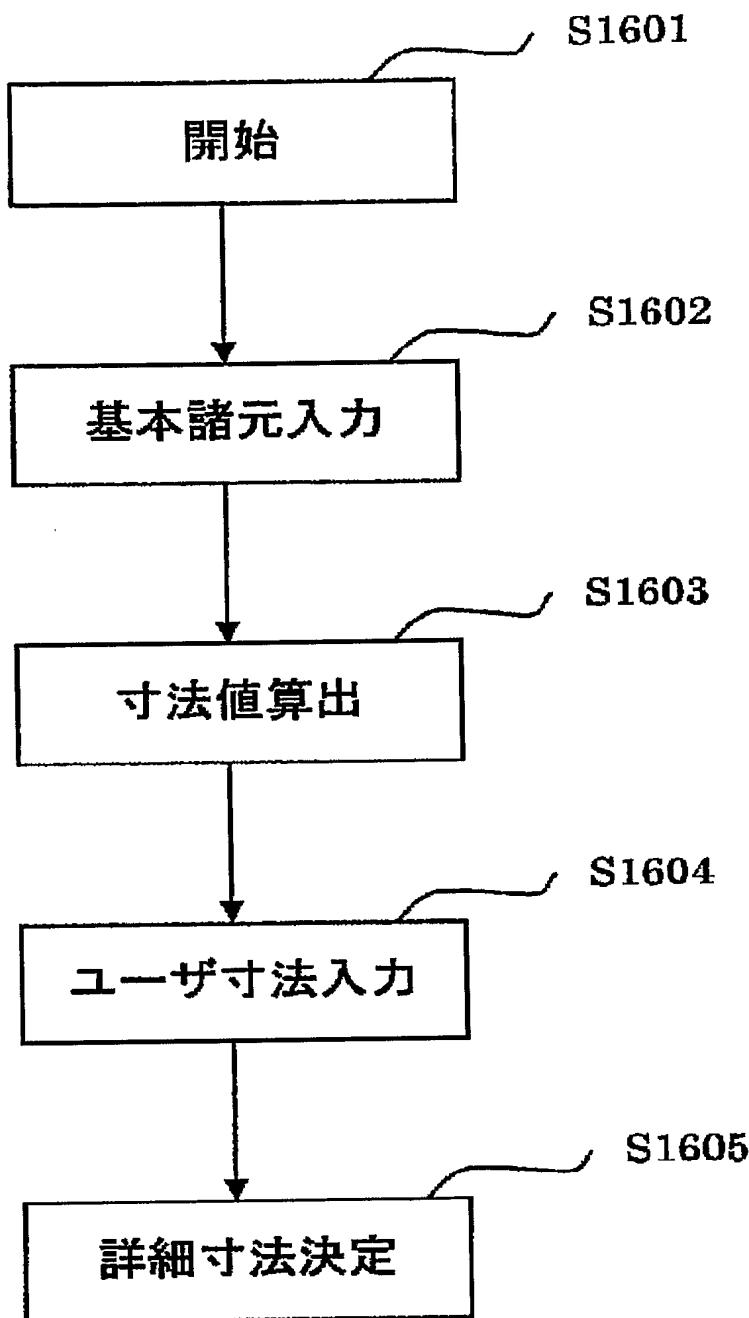

【図 17】

ユーザ寸法を入力してください。


r11=

r21 =


【図 18】

Dn=10.0
Dg=5.0
Bo=10.0
Dno=20.0
Dgi=40.0
r1=0.2
r2=0.3
r11=x*x
r21=x*x

【図19】

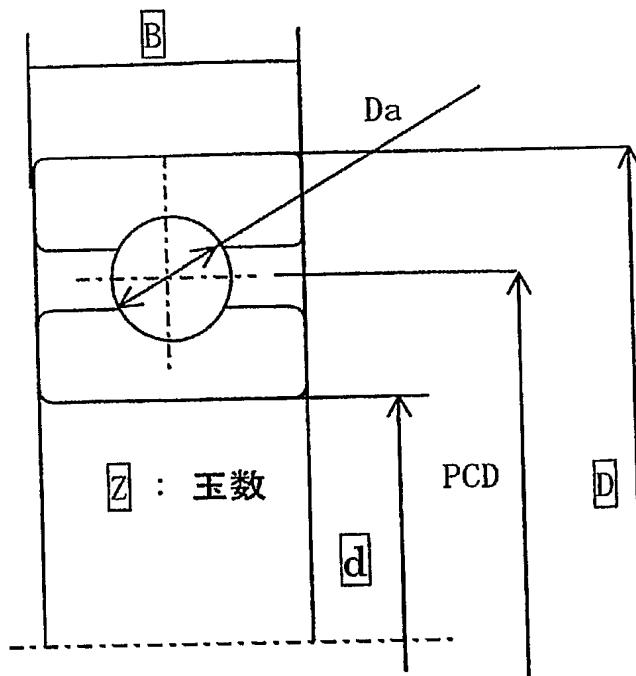

【図20】

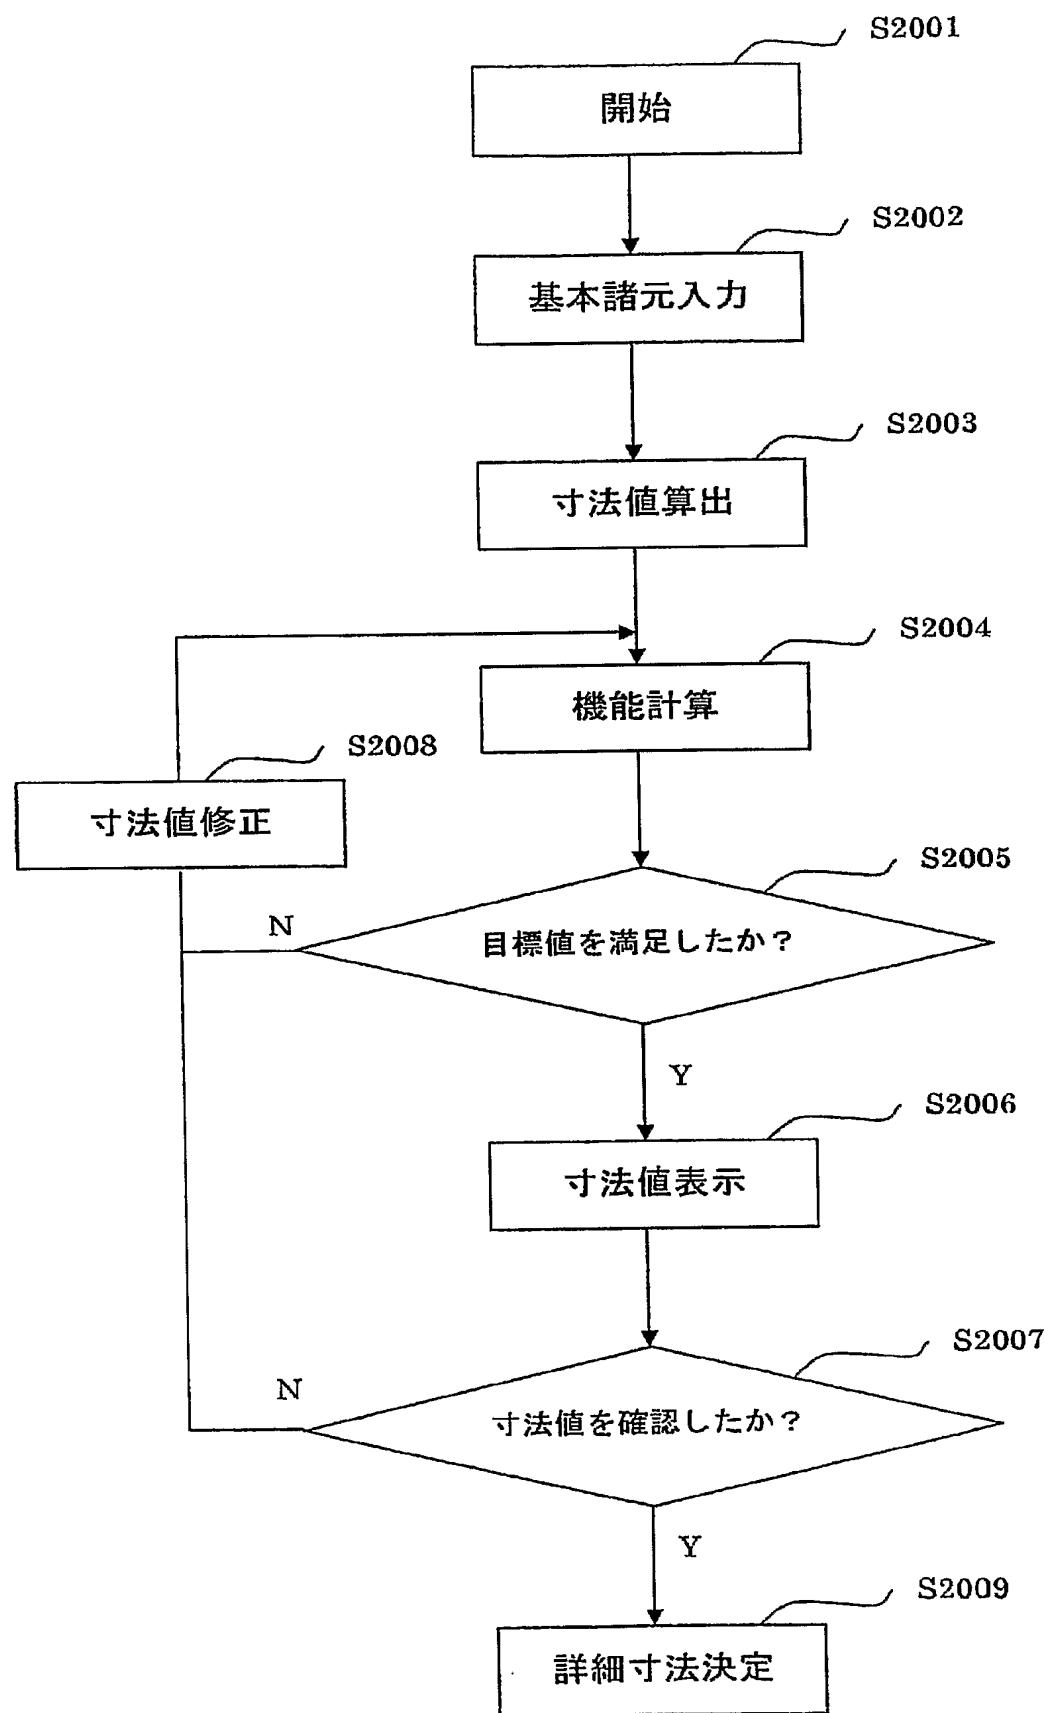

【図21】

基本諸元を入力してください。		
D =	<input type="text"/>	
d =	<input type="text"/>	
B =	<input type="text"/>	
目標を入力してください。		
目標寿命 (L) =	<input type="text"/>	h
回転数 (R) =	<input type="text"/>	Min
荷重 (P) =	<input type="text"/>	Kg
<input type="button" value="OK"/>		

【図22】

寸法値の自動計算処理

$Da = 4.0$

$PCD = 31.0$

$Z = 14$

【図 2 3】

寿命計算処理

$$C = f(\dots, PCD, Z, Da\dots)$$

$$L = (C / P)^3$$

(10^6 rev)

$$L_h = L / (R * 60)$$

$(h \text{ min}^{-1})$

【図 2 4】

目標値確認処理

IF $L_h < L$ (

NG : 寸法変更して再計算

)

【図25】

寸法値を確認してください。

$D = 30.0$	基本諸元
$d = 18.0$	基本諸元
$B = 10.0$	基本諸元
$D_a = 4.0$	計算値
$PCD = 31.0$	計算値
$Z = 14$ 人手人形	

OK NG


【図26】

寸法を修正してください。

$Z =$

$D_a =$ OK

【図27】

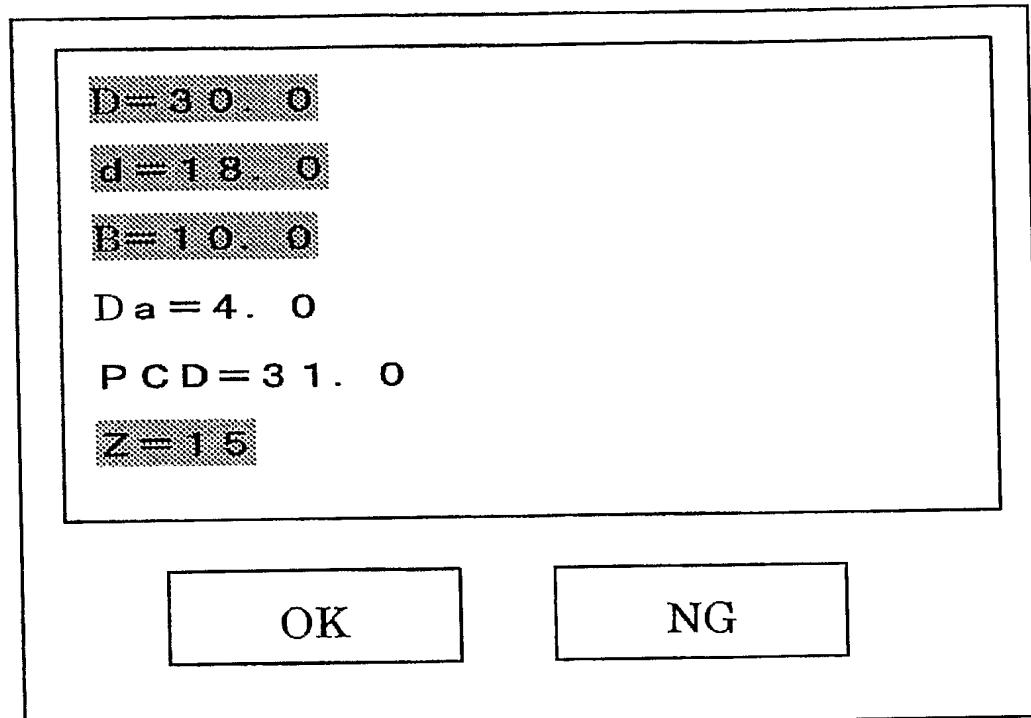

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 検図し易くでき、よって検図作業の高効率化を図れる自動設計システム、自動設計方法、および自動設計プログラムを提供すること。

【解決手段】 自動設計システムは、製品の自動設計に要求される入力値情報に基づいて、計算式を含む出力値算出情報に従い出力値情報を算出する自動設計手段3と、入力値情報、出力値情報、および入力値情報と出力値情報に基づく形状を示す図面を表示するための作図情報を作成する作図情報作成手段4と、作図情報に基づいて図面を表示する画像表示手段7と、画像表示手段7により表示される図面における入力値情報の表示態様を他の情報の表示態様と異ならせて識別可能となるように表示属性を変更する属性変更手段6と、を備える。

【選択図】 図1

特願 2004-129990

出願人履歴情報

識別番号 [000004204]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都品川区大崎1丁目6番3号
氏名 日本精工株式会社